



本山町内の通学路危険箇所

令和3年度

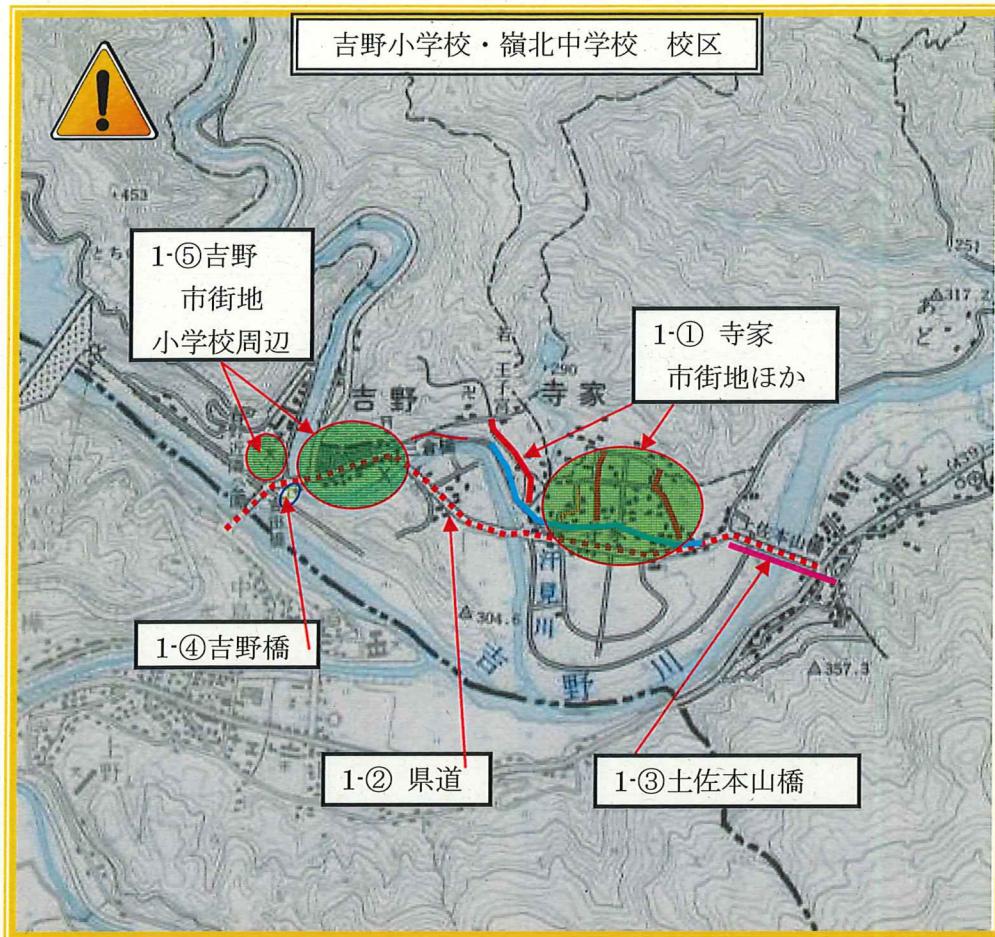

1. 吉野小学校区 通学路危険箇所


- ① 坂道（交差点）勾配の急な坂道、見通しの悪い交差点が多い
ガードレール反射板 カーブミラー劣化 グレーチング 急カーブ
- ② 県道 交通量が多い 道路と歩道の区別
- ③ 土佐本山大橋 歩道・車道の区別がない
- ④ 吉野橋(県道田井大瀬線) 歩道が無い
- ⑤ 横断歩道等の表示 警戒標識の設置

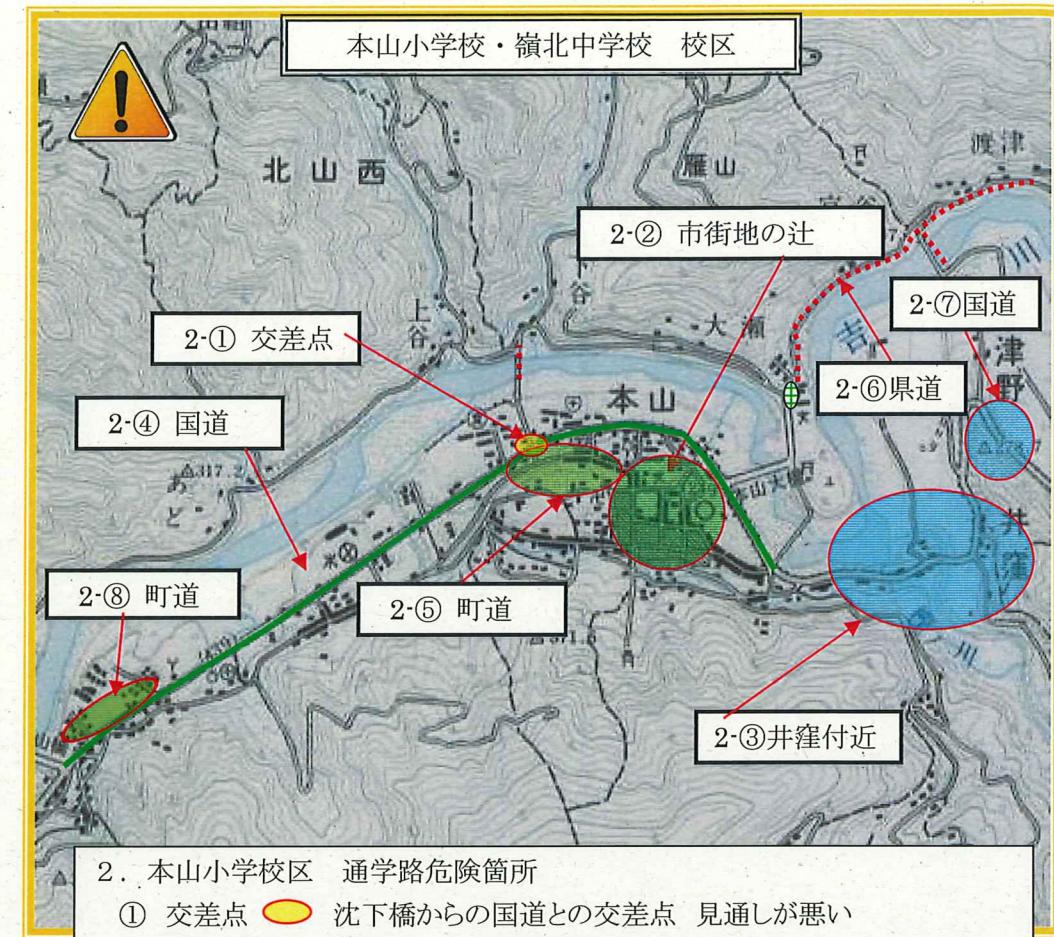

2. 本山小学校区 通学路危険箇所

- ① 交差点 黄色い沈下橋からの国道との交差点 見通しが悪い
- ② 市街地の辻 緑色の見通しが悪い交差点 十字路が多い、道路幅が狭い、カーブミラーの位置
- ③ 国道 道幅が狭い、歩道が無い、ガードレールが無い、街灯がない
- ④ 国道 交通量が多い、ガードレールが無い 路面の修復、歩道修復 急カーブ歩道の注意対策
- ⑤ 町道 夜間道路が暗い カーブミラー
- ⑥ 県道 街灯が無い
- ⑦ 国道 歩道の傾き
- ⑧ 町道 国道へ出る際、自転車や歩行者の確認がしづらい

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

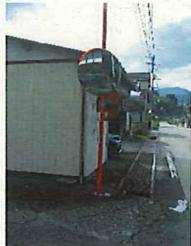番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考	
1-①	吉野小	寺家市街地	1 急勾配 見通しの悪い交差点が多い 【国】調査票No.5	(国)調査票No.5 減速舗装による	道路管理者(本山町)		(通安協)注意喚起 飛び出し看設置 (国)調査票No.5以外はR2カラー舗装対応済	
			2 ガードレールに反射板	設置済	道路管理者(本山町)	H29済		
			3 カーブミラー交換 【国】調査票No.6	順次交換し 残りの高石商店前交差点ミラー交換	道路管理者(本山町)	R3済	R1町道寺家吉野線 から県道田井大瀬線を設置(喫茶ほっと周辺) R3高石商店前更新済	
			5 交通量が多く見通しが悪い通学路 H30(吉小No.4.10.11報告)1-⑤同じ 県道に出る手前の道に注意を促すカラー舗装を要望(幅1m) ①吉野本村バス停～本山橋北詰バス停(のうち1か所) ②高石商店北の十字路北側 ③寺家バス停北(寺家公民館下)の五叉路北側(2か所)	カラー舗装による	道路管理者(本山町)	R2済	 	

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考
1-①	吉野小	寺家市街地	6 表示が不明瞭となり危険 H30(吉小No.12報告) 止まれ標識下の路面(停止線・「止まれ」)の塗り直し 県道263号線(田井・大瀬線)に接する町道(本山橋北詰バス停西:喫茶店ほっと) 【国】調査票No.8	路面標示 塗り直し上申する	高知東警察署 道路管理者(本山町)	R3済	・R1カーブミラーを設置(喫茶ほっと周辺) ・R3停止線、止まれを塗り直し済 
1-②	吉野小 嶺北中	県道	1 交通量が多く部分的に歩道が無い箇所があり危険な状況	順次、路側帯のカラー舗装・コーンの設置し、歩道と道路の区別ができるよう改良、側溝の蓋についても順次点検し修理	道路管理者(高知県)	H29済	
			2 高石商店から川村建材店までの間の歩道が狭い、道路と歩道を区別するブロックの段差、自転車の車輪がはまりそうな側溝が危険 【国】調査票No.7	順次、路側帯のカラー舗装・コーンの設置し、歩道と道路の区別ができるよう改良、側溝の蓋についても順次点検し修理	道路管理者(高知県)	—	状況をみながら維持工事で対応
1-③	嶺北中	土佐本山橋	1 歩道も無く車の速度が速いため危険な状況。橋から南詰の横断歩道までの間、工事中により歩道が無く危険 ➡R2橋完成。橋の歩道広く該当もあり明るい。 R3(No.4報告) 2 ・歩道が急激に狭くなり、圧迫感も生じ、自転車がスピードが出ていれば危険、注意を促す掲示板等を設置してほしい。 ・カーブに沿いに駐車場があるためガードレール設置がなく、危険な状態。	R2工事において一部歩道を設置予定 (旧橋梁取壊しのため暫定区間あり)	道路管理者(本山町)		R2橋完成。橋の上歩道広い。
				橋と本山側道路の接合部分で狭い場所については、県有地部分を借り歩道を拡張すること検討	道路管理者(本山町)		R4年度以降検討

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考
1-④	吉野小	吉野橋	1 交通量が多く歩道も無く危険な状況	新たな歩道橋を平成29年度に設置	道路管理者(高知県)	H29済	
			2 とまれの停止線の表示、カーブミラーの交換	学校ありの表示等。H30年度内に永野商店前にカーブミラー、ポールコーンを設置	道路管理者(高知県)	H30済	
			3 横断歩道を渡っているときに車両の確認が難しい	カーブミラー設置	道路管理者(高知県)	H30済	
1-⑤	吉野小	吉野市街地	1 横断歩道等の表示が薄い	横断歩道等の表示については実施済	高知東警察署	H29済	
			2 町道両側に白線、または、防災の観点から高齢者等に配慮した蓄光マーカーの設置	町道両側の白線については検討	道路管理者(本山町)	-	白線を引くことで幅員が狭くなり車が通行しづらくなる
	吉野小	吉野市街地	3 交通が多く見遠通しが悪い通学路 ・H30(No.4.5.6報告)1-①同じ 県道に出る手前の道に注意を促すカラー塗装を要望(幅1m) ①県道263号線(田井・大瀬線)に接する町道【R2済】 ②吉野本村バス停～本山橋北詰バス停(のうち8か所)【R2済】 ③県道坂瀬吉野線に接する町道(永野商店前交差点北の三叉路)【国】調査票No.9 ④吉野小学校下の町道に接する坂道下【R2済】	R2実施一部実施 ①②カラー塗装 ④カーブミラー設置 ③通学路等の警戒標識の設置	道路管理者(本山町)		R2 ①②カラー塗装済  ④カーブミラー設置 
			・H30(吉小No.2、3報告) 吉野バス停から学校まで 車が通るとき小さい児童が確認しづらい 吉野公民館前からきらきら橋 歩道と車道の区別が色分けしかなく危ない	すべり止め舗装を実施	道路管理者(高知県)	H30済	③令和4年度以降に実施を検討

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考
1-⑤	吉野小	吉野市街地	4 飛び出してしまう可能性のある場所 H30(吉小No.1報告) きらきら橋(小学校側)歩行者一時停止を設けてほしい。	「飛び出し注意」看板あり	道路管理者(高知県)	—	(通安協設置)飛び出し君で対応
			5 H30(No.2、3報告) 吉野バス停から学校まで 車が通るとき小さい児童が確認しづらい 吉野公民館前からきらきら橋 歩道と車道の区別が色分けしかなく危ない	すべり止め舗装等を実施	道路管理者(高知県)	H30済	
			6 吉野本村バス停東側三叉路、旧神野建設出入口 水路が深くポールがあるものの落下する可能性、 大けがとなる場所。H30(吉小No.8.9報告) 柵設置を要望する。	民地側への対策は不可	道路管理者(高知県)	—	
			R2(No.2報告) 7 滑り止め舗装済み箇所であるが、スピードが出たままカーブに入り、車線をはみだし走行している車がみられ危険である。シマシマ舗装等減速を促す改善をお願いしたい。【国】調査票No.10	シマシマの段差減速舗装は音ができるため騒音苦情の恐れがある。他の対策(路面標示等)を検討する。	道路管理者(高知県)		令和3年度から検討継続
2-①	本山小	交差点(国道439号と町道トビイワ線一号)	国道439号との接続部の見通しの悪く危険な状況 (北山西側(沈下橋側)坂のため左側見通しが悪い) 【国】調査票No.1	沈下橋側に歩行者も気づきやすいようカーブミラー設置を検討	道路管理者(本山町)		北山西側(沈下橋側)道路の拡幅は難しい R4年度以降検討

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考
2-②	本山小	本山市街地 の辻	見通しの悪い交差点が多く道路幅も狭いため危険な状況	順次カーブミラー等交換及び設置 注意喚起等の看板を設置検討	道路管理者(本山町) 通学路安全協議会	R3済 H30済	交換、取付可能場所設置済 学校周辺飛び出し君設置
		本山市街地 の辻(パー ラ一本山 旧 柿本医院)	R3(No.2報告) 【国】調査票No.2 朝の登校時刻など、東西の道路を通行する車が比較的多いことに加え、南から学校に向かう道路が下り坂になっているため、南北と東西の道路の交わる箇所での事故が心配される。	①R3 注意を促すため飛び出し君設置(通安協・教委) ②停止線等の塗り直し ③歩行者立ち止まり表示の塗り直し	高知東警察署 道路管理者(本山町)		R3済み①② ③R4以降(道路管理者) 
		本山小 西門前	R2(No.1報告) 西門前三差路、西方面の見通しが悪いため、運転者と歩行者ともに確認がしづらい。 【国】調査票No.3	運転者への注意喚起塗装や掲示物、児童の飛び出し防止のとまれ舗装を検討	道路管理者(本山町)		R3～R4予定
2-②	本山小	本山小 西門前	R3(No.1報告) 【国】調査票No.3 ①横断歩道・停止線が不明瞭となっている。 (大原文学館前と飛び出し君設置コカ・コーラ自販機前) ②車道外側線が消えている。(飛び出し君設置コカ・コーラ自販機前) ③道路舗装の剥離・陥没(飛び出し君設置コカ・コーラ自販機前横断歩道内) 標識はあるが、横断歩道・停止線が不明瞭で分かりにくいくことや③の横断歩道箇所に穴があいており危ない状況である。 ②の外側線は消えており車が学校西門前から左折する場合見通しも悪いので、外側線内を通ってくる。住民からも危ないという声が上がっている。	①横断歩道等不明瞭部分の塗り直し ②車道外側線の塗装 ③道路舗装剥離等は舗装整備	高知東警察署 道路管理者(本山町)		R3済み ①横断歩道等表示舗装済み  

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考	
2-③	本山小 嶺北中	井窪付近 (国道439 号)	1 交通量が多く歩道も無く道路幅も狭いため危険な 状況 【国】調査票No.4	路側帯のカラー舗装を実施。 改良計画は他工区と調整しながらの 検討となる	道路管理者(高知県)	H30済		
			2 下津野峠付近の一部街灯が消えている、歩道の 舗装が割れていて危険	路側帯のカラー舗装を実施	道路管理者(高知県)	H29済		
			3 一部歩道と区別するガードレールが無いところが ある	全ての箇所への設置は困難	道路管理者(高知県)	一		
	嶺北中		R3(No.3報告) 4 旧本山大橋から松村の間 整備工場ドックイン前 商工会看板撤去により街路灯なく帰り道暗く危ない。 この間、街路灯なく危ない。(協和オート前街路灯 R3.9/25確認切れているのか点いていない。形状か ら個人等の設置と思われる。)	R3.12月にLED照明(2灯)設置。	道路管理者(高知県)	R3済み		
			R3(No.3報告) 5 歩道以外は車道と隣り合わせで表面もガタガタで 危険。	道路維持補修で対応	道路管理者(高知県)		改良計画進行中	

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考	
2-④	本山小嶺北中	国道439号	1 交通量が多く歩道と車道の境界が分かりづらく路面の状況が悪い箇所がある	歩道路面についても改良	道路管理者(高知県)	H31済		
			2 一部歩道と区別するガードレールが無いところがある	歩道と分離するガードパイプを設置	道路管理者(高知県)	R3済		
			3 中央東土木事務所本山事務所東の国道の伊勢谷川に架かる歩道の橋が急に曲がっているため夜間に危険	反射板を設置	道路管理者(高知県)	H29済		
	嶺北中		R2(No.3報告)急に狭くカーブになるので夜間は危険。	注意を促す夜間点灯装置の設置	道路管理者(高知県)	R2済		
			4 (H30No.8報告)2-⑦のあり 国道439号 街灯が少なく、全体的に暗い。冬場の下校時は暗い。	一定の交通量がないと設置は難しい	道路管理者(高知県)	—		
			R2(No.4報告) 5 五区交差点から嶺北消防署間の歩道。歩道を横切る形で自動車が出てくる。坂道になっているためスピードの出ている。 ①福祉センター西側 標識やミラーは設置されているが、福祉センター側はの自転車など見づらい ②集会所への入り口 標識やミラーは設置されているが、見通しが悪く自転車と歩行者を認識しづらい ③天空の里への入り口 標識やミラーは設置されているが、自転車を認識しづらい	町道から国道への出口。勾配あり。ミラー設置など対策している。	道路管理者(本山町)		他の対策が可能か検討	

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考
2-⑤	嶺北中	町道	1 一部街灯があるが、下校時に怖く感じる H30(№2.5.6) 冬場の部活の帰り暗くて危険、街路灯が少ない (下関(大平神社の南)からなめかわ橋まで・東大橋から上関高橋商店・下関町営住宅から北へ約2km)	外灯のLED化を検討中	地区管理	—	
			2 嶺北中前交差点の南の旧道に入り西に向かった最初のカーブミラーが見えにくい	検討中	道路管理者(本山町)		県道改良計画あり
			3 舗装が取れ穴が開いていて危ない H30(嶺中№1報告) 下関(大平神社の南)から合茶橋まで	修繕済	道路管理者(本山町)	H30済	
		その他	嶺北中前交差点の南の旧道側から南西への赤線が雨が降ったとき滑りやすい	地区管理	地区管理	H29済	維持管理
2-⑥	嶺北中	県道	1 帰全の森体育館から本山東大橋の間街灯が無く暗くて危険 H30(№3報告)本山大橋に渡ってから、しゃくなげ荘に行く道	防犯灯の設置を検討	本山町	—	
					道路管理者(高知県)	—	(H30)一定の交通量がないと設置は難しい

令和3年度末 本山町通学路における危険箇所一覧表(対応状況)

番号	学校名	箇所・住所	通学路の状況危険内容	対応状況	事業主体	対策・年度	備考
2-⑦	嶺北中	国道	1 歩道が傾斜しているところがあり自転車で通行するときに危険	Y	道路管理者(高知県)	—	状況をみながら維持工事で対応
	本山小		2 H30(本小№1.2報告)交通量の多い道路で横断歩道の表示が消えかけている状況	国道439号線嶺北中央病院前(東) 横断歩道病院前に移設表示削るも少し残っているものかの確認 国道439号ブリス(美容院) 横断歩道表示 塗り直し検討	高知東警察署	H30済	横断歩道病院前に移設。表示削るも少し残っている。 
	嶺北中		3 (H30№7.8報告) 松繁自動車前 日没後、ドライバーから歩行者が見えにくい。近くに街灯はあるが、横断歩道とは別の方向を照らすよう設置しているので、横断歩道側に街灯があればいい。 国道439号 街灯が少なく、全体的に暗い。冬場の下校時は暗い。	農作物があるため照明の設置は不可	道路管理者(高知県)	—	
2-⑧	本山小 嶺北中	国道 上関 ～田高須	交通量が多く歩行が危険な状況(H24からの継続案件)	改良工事実施済	道路管理者(高知県)	R2済	